

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7RC6FYC76790221	
B1AW1TQ0 : Version 0 du 27/02/2009	
POUR : C5 II ET INJECTION EW7A	
EFFET CLIENT :	À-COUPS - TROU À LA REPRISE - INSTABILITÉ RÉGIME MOTEUR À L'ACCÉLÉRATION, EN STABILISÉ, ET ÉVENTUELLEMENT CALAGE - AVEC OU SANS ALLUMAGE DU VOYANT DIAGNOSTIC MOTEUR - À CHAUD, LE DÉFAUT EST MOINS FLAGRANT MAIS EST TOUJOURS PRÉSENT
CONDITIONS D'APPARITION :	PENDANT LA PHASE DE DÉCOLLAGE À FROID ET PENDANT TOUTE LA PHASE DE MONTÉE EN TEMPÉRATURE

1. ORIGINE

Encrassement moteur lié en partie à la qualité du carburant.

2. INTERVENTION APRES-VENTE

Lecture des codes défauts.

Nettoyage des conduits d'admission par additif dans le réservoir.

2.1. Pièce nécessaire

2 Flacons de produit nettoyant (Conditionnement par 6 - Référence P.R 9729 FF).

2.2. Contrôle

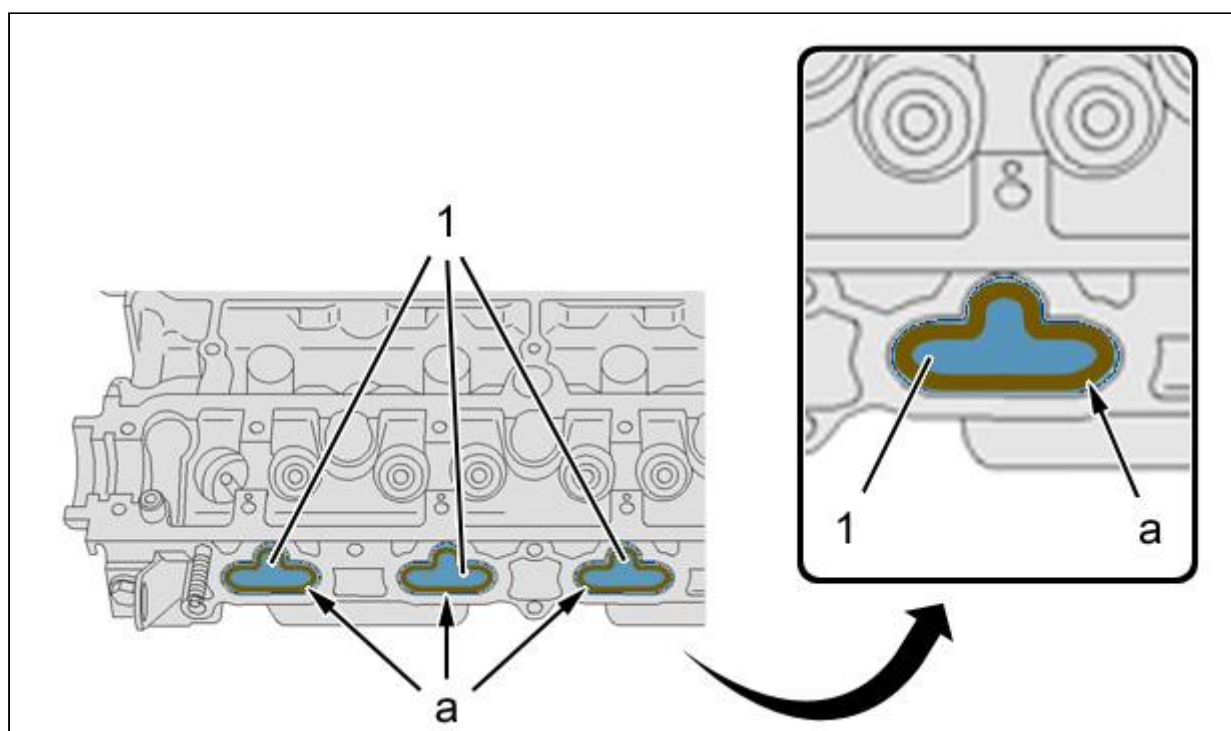


Figure : B1DQ006D

Effectuer une lecture des codes défauts : En présence de codes défauts P1336 / 1337 / 1338 / 1339 / 1340 / P0300 / 0301 / 0302 / 0303 / 0304 (Ratés de combustion).

Déposer le répartiteur d'admission d'air .

Vérifier l'absence d'encrassement dans les conduits d'admission de la culasse :

- ┆ Si les conduits (1) sont propres : Contacter la plate-forme d'assistance
- ┆ Si les conduits (1) sont recouverts de calamine (en "a") : Intervenir

2.3. Intervention

ATTENTION : Ne pas déposer la culasse

Nettoyer des conduits d'admission de la culasse :

- ┆ Faire le plein du réservoir
- ┆ Verser un flacon complet dans le réservoir

Rendre le véhicule au client en lui précisant que la situation va s'améliorer au fur et à mesure de la consommation du plein.

Fournir 2 bidons au client pour qu'il puisse refaire l'opération aux pleins suivants.

2.4. Temps d'intervention

pour C4 - Moteurs EW10J4, EW10A :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 0,90H

pour C4 - Moteur EW10J4S :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 1,30H

pour C5 - Moteurs EW7J4, EW10J4 :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 0,90H

pour C5 - Moteur EW10D :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 1,40H

pour C5 II - Moteurs EW7J4, EW7A, EW10J4 :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 1.20H

pour C8 - Moteurs EW10J4, EW12J4, EW10A :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 1,70H

pour EVASION, JUMPY - Moteur EW10J4 :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1431 0910
- ┆ Temps facturable : 0,80H

Supplément : Remplissage (Réservoir à carburant) :

- ┆ Code main-d'oeuvre: 1501 IR10
- ┆ Temps facturable : 0,20H

NOTA : Transmettre un compte rendu d'incident (CRI) pour tout cas de récurrence après application de cette information