



VEHICULE Skoda Fabia et Roomster toute motorisation à partir de 2009

SYMPTOME Allumage du témoin ABS

DEFAUT Un ou plusieurs des codes ci-dessous peuvent être relevés dans le calculateur ABS /ESP.

00283 Capteur régime de roue AVG G47 défaut mécanique

00285 Capteur régime de roue AVD G45 défaut mécanique

00287 Capteur régime de roue ARD G44 défaut mécanique

00289 Capteur régime de roue ARG G46 défaut mécanique


CAUSE Saleté (Dépôt métallique, poussière) sur la cible magnétique du roulement ainsi que sur le capteur Régime.

INTERVENTION **1°** Procédure en cas de défaut sur l'avant :

Démonter l'écrou de cardan et la rotule de bras inférieur afin de pouvoir basculer le moyeu et ainsi se donner l'accès à la cible du roulement. Nettoyer la cible du roulement ainsi que le capteur à l'aide de nettoyant frein, remonter l'ensemble du demi-train et effacer les défauts à l'aide de l'outil diagnostic.

2° Procédure en cas de défaut sur l'arrière :

Démonter le moyeu arrière selon le manuel de réparation. Nettoyer la cible du roulement et le capteur à l'aide de nettoyant frein. Remonter le moyeu et effacer les défauts à l'aide de l'outil diagnostic.

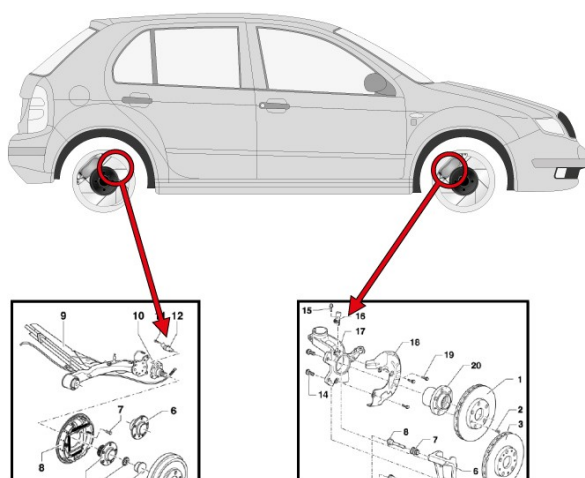

SOLUTION Nettoyage des cibles ABS/ESP et des capteurs.